

Leistungsverlust, Geräusche, Ölverlust am Turbolader, Schmiermangelschaden durch verkokte Ölzulaufleitung

Einleitung:

Der Fahrzeughersteller hat im Zuge technischer Änderungen eine verbesserte Ölzulaufleitung verbaut. Diese Ölzulaufleitung beinhaltet eine temperaturbeständige Schutzhülle, welche die thermische Einwirkung heißer Motorenteile nach Abstellen des Motors reduziert

Hinweis:

Thermische Einwirkungen auf die Ölzulaufleitung führen zum Verkoken des Motorenöles an der Innenwand der Ölleitung. Der Leitungsquerschnitt wird kontinuierlich kleiner und reduziert die Versorgung der Lagerstellen im Turbolader.

Anweisungen:

Die Ölzulaufleitung ist unbedingt zu erneuern, ansonsten wird der neue Turbolader nach kurzer Zeit durch einem Schmiermangelschaden ausfallen. Ein Garantieanspruch kann hier nicht gewährt werden. Der Innermotorische Ölkreislauf ist auf Verunreinigung zu überprüfen. Der Öl- und Ölfilterwechsel wird vorausgesetzt.



Fahrzeughersteller: Opel, Vauxhall, Chevrolet

Fahrzeuge: Corsa D, Astra J, Meriva B, Mokka, Cascada Zafira, Insignia, Cruze, Trax

Motorcode: A14NEL, A14NET, B14NEL, B14NET

Gültigkeit: Diese Service Information ist gültig bei Erneuerung des Turboladers mit der

BTS-Nr.: T915265 **BTS-Service-Set-Nr.:** T981466

Bestellhinweis: OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken.

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.