## Wartungshinweis für VAG-Nebenaggregatetriebe mit 1.9 TDI-Motoren ohne Generatorenfreilauf

Hersteller: Audi, Seat, Skoda,

Volkswagen

Modelle:

Audi:

Seat: Cordoba, Ibiza III, Inca,

Leon, Toledo II

Skoda: Octavia

Volkswagen: Bora, Caddy II, Golf IV,

New Beetle, Polo

Motor: 1.9 TDI

OE-Nr.: 038 903 315 C (SH)\*

Art-Nr.: 533 0081 30 (SH)\*

\*) SH -> Spanneinheit

Durch starke dynamische Bewegungen des Keilrippenriemens kann es im ungünstigen Fall zu Geräuschbildungen, bis hin zur Beschädigung des Keilrippenriemenspanners kommen.



Die Folge ist ein Ausfall des gesamten Aggregatetriebes, was zum Liegenbleiben des Fahrzeugs führt.



Bild 1: Spanneinheit 533 0081 30 - verwendet in 1.9 TDI-Motoren

## Wichtig:

In den Aggregatetrieben mit der Spanneinheit 533 0081 30 (Bild 1), ist die starre Riemenscheibe am Generator durch einen INA-Generatorenfreilauf zu ersetzen (Bild 2).

Sollte bereits ein Generatorenfreilauf verbaut sein, ist dieser auf Funktion zu überprüfen.

Der Einsatz eines Generatorenfreilaufs bewirkt eine wesentliche Entlastung innerhalb des Aggregatetriebes für alle Komponenten.

Zur Auswahl des passenden Generatorenfreilaufs zum jeweiligen Fahrzeug helfen unsere Katalogmedien.

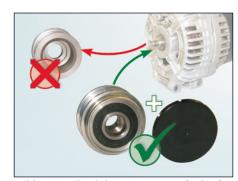


Bild 2: Wechsel des Generatorenfreilaufs

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.de oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 08.2009 **INA 0037** 

Technische Änderungen vorbehalten © 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

## Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333\* +49(0)6103-753-297 INA-AS@Schaeffler.com www.Schaeffler-Aftermarket.de

